

Katowice, sierpień 2022r.

Decyzja nr 25/01
w specjalności konstrukcyjno-inżynierycznej
budowlanej obiejmującej: projektowanie oraz
Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno –
inż. Grzegorz Bojanowski

Nr upr. SLK/4036/QWOK/11
bez organizacji
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanymi
uprawnienia budowlane do kierowania robótami
mgr inż. Wojciech Dobrowolski

Nr upr. SLK/1478/PWOK/06
konstrukcyjno – budowlanej
robótami budowlanymi bez organizacji w specjalności
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
mgr inż. Michał Wakkusi

Opracowali:

„Przeprowadzenie eksperyzy określającej stan techniczny stupa
w przyziemiu (garazu) budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach
zgodnie z ofertą”




Zlecenie na postawie zamówienia nr OR/Z14/A2022, ZP/Z19/22
z dnia 08.08.2022r.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTU



(2)

Katowice sierpień 2022
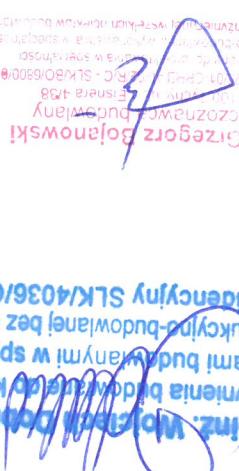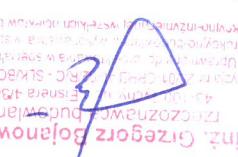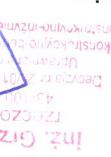
<p>mgr inż. Michał Watański</p> <p>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robót budowlanych na podstawie konstytucyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie budownictwa i architektury. Nr ewidencyjny SŁK/4533/07</p> <p>mgr inż. Wojciech Dobrowolski</p> <p>Uprawnienia budowlane do kierowania robót budowlanych na podstawie konstytucyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie budownictwa i architektury. Nr ewidencyjny SŁK/4036/OWOK/11</p> <p>inż. Grzegorz Bojanowski</p> <p>Uzgodnienia budżetowe budżetarne do projektowania i kierowania robót budowlanych na podstawie konstytucyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie budownictwa i architektury. Nr ewidencyjny SŁK/4011A/07</p> <p>podpis:</p> 	<p>mgr inż. Michał Watański</p> <p>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robót budowlanych na podstawie konstytucyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie budownictwa i architektury. Nr ewidencyjny SŁK/4533/07</p> <p>mgr inż. Wojciech Dobrowolski</p> <p>Uprawnienia budowlane do kierowania robót budowlanych na podstawie konstytucyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie budownictwa i architektury. Nr ewidencyjny SŁK/4036/OWOK/11</p> <p>inż. Grzegorz Bojanowski</p> <p>Uzgodnienia budżetowe budżetarne do projektowania i kierowania robót budowlanych na podstawie konstytucyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie budownictwa i architektury. Nr ewidencyjny SŁK/4011A/07</p> <p>podpis:</p> 	<p>mgr inż. Wojciech Dobrowolski</p> <p>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robót budowlanych na podstawie konstytucyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie budownictwa i architektury. Nr ewidencyjny SŁK/4036/OWOK/11</p> <p>inż. Grzegorz Bojanowski</p> <p>Uzgodnienia budżetowe budżetarne do projektowania i kierowania robót budowlanych na podstawie konstytucyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie budownictwa i architektury. Nr ewidencyjny SŁK/4011A/07</p> <p>podpis:</p> 
---	--	--

Adres: 40-053 Katowice ul. Barbary 21 A

Inwestor: Górnosłasko - Zagłębiowska Metropolia

Adres: Katowice ul. Barbary 21 A

Obiekt: Budynek Górnosłasko - Zagłębiowskiej Metropolii

Temat: Ekspertyza stanu technicznego elementu

SPIS TRÈSCI

Numer TERYT: 246901_1.0001.AR_31.21/7
 Jednostka: Katowice
 Obręb: Środmięscie-Zatrze
 Numer ewidencji dyżurki: 21/7
 Adres: Katowice ul. Barbary 21 A

3. Lokalizacja obiektu

Zamiejscowość: Górnosłasko - Zagłębiowska Metropolia
 nr umowy/przydziału OR/Z14/A/2022 , ZP/Z19/22
 Zlecenie jednostki zamiejscowej: Zamówienie z dnia 08.08.2022

2. Podstawa opracowania ekspertryz

Górnosłasko - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach ul. Barbary 21 A
 Konstrukcji - shupa zelbowego zasadniczego się w garażu budynku
 Opracowanie stanowi ekspertryzę dotyczącą stanu technicznego elementu

1. Część wstępna




- badania nieniszczące betonu na skorodowanym fragmencie szlupa
 - ustalenie rodzaju zbrojenia występującego w elemencie
 - wskazanie przy czym wystärpienia korozyj betonu i zbrojenia
 - ustalenie stopnia zagrożenia bezpieczeñstwa konstrukcji elementu

Celem opracowania jest ustalenie stanu technicznego silnika zebiowego na

3. Cel opracowania

Rys 1. Lokalizacja obiektu

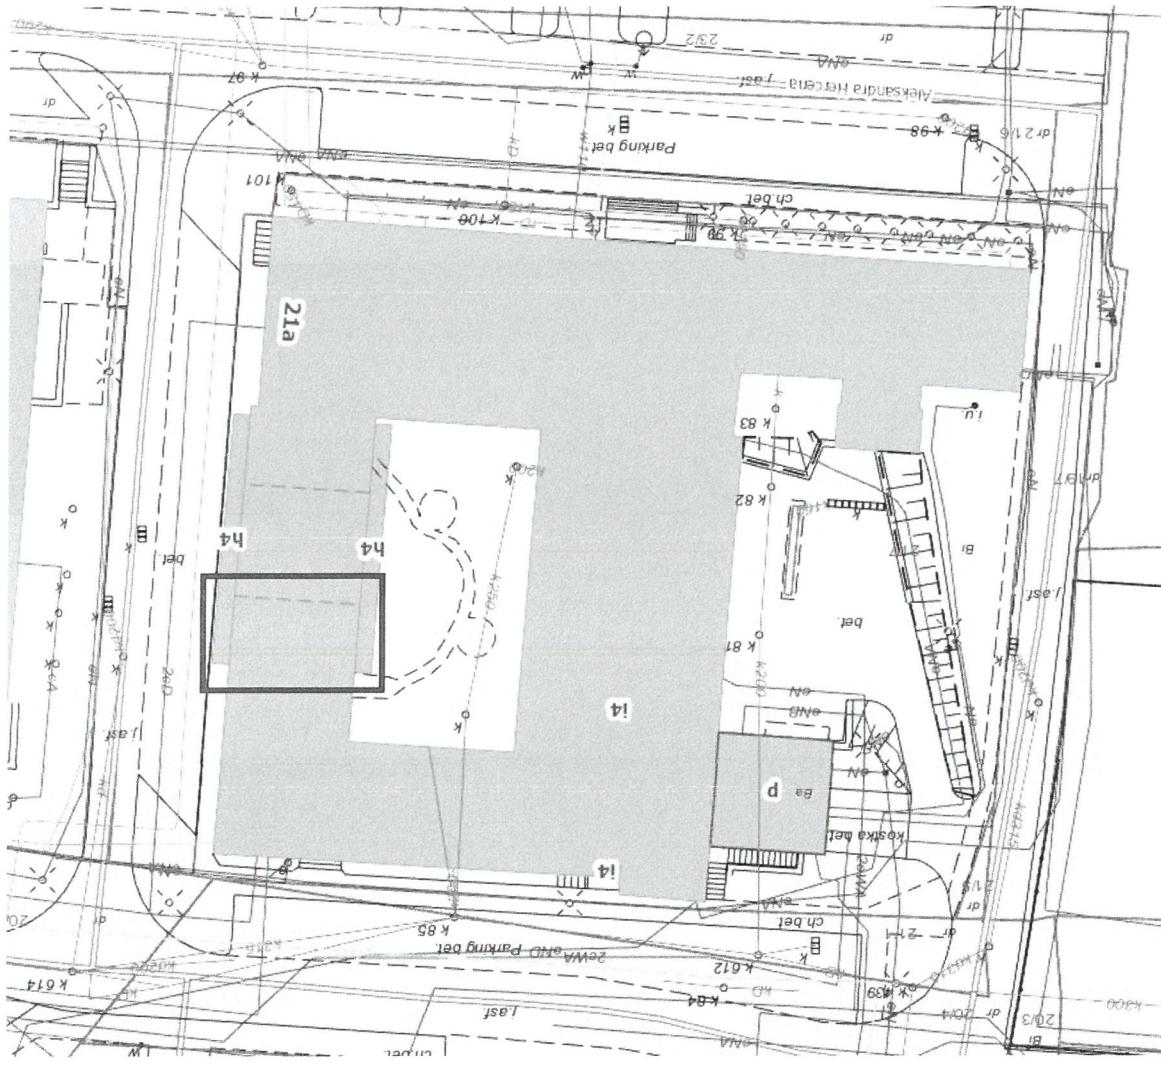

stanowił się z jednym z lasów. Z jednego z lasów budownictwa przemysłowego.

Obiekt powstał jako biurowy w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i

6.1. Charakterystyka budynku

6. Opis techniczny budynku

opracowanej.

- Informacje na temat prac budowlanych uzyskane od zlecącego

- Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej.

- Prace pomiarowe wytrzymałości betonu – motek Schmidta

- Oględziny elementu i obiektu w dniu: 23.08.2022 r.

5. Prace wstępne

■ Renowacje obiektów budowlanych - IZOLACJE - 3/2013 Maciej Rokiel,

■ Paweł Pawłowski - Budownictwo ogólne,

■ Jerzy Lempiński - Ekspertryz konstrukcji budowlanych,

4. Materiały wykorzystane przy opracowaniu

- ustalenie winosków i załączek.


- identyfikacja uszkodzeń elementów budowlanych,

piniwic / archiwum /,

ze szczegółym uwzględnieniem przyjętych wstępowań znamakań

- wskazanie metody naprawy uszkodzeń stupa spowodowanych korozją.

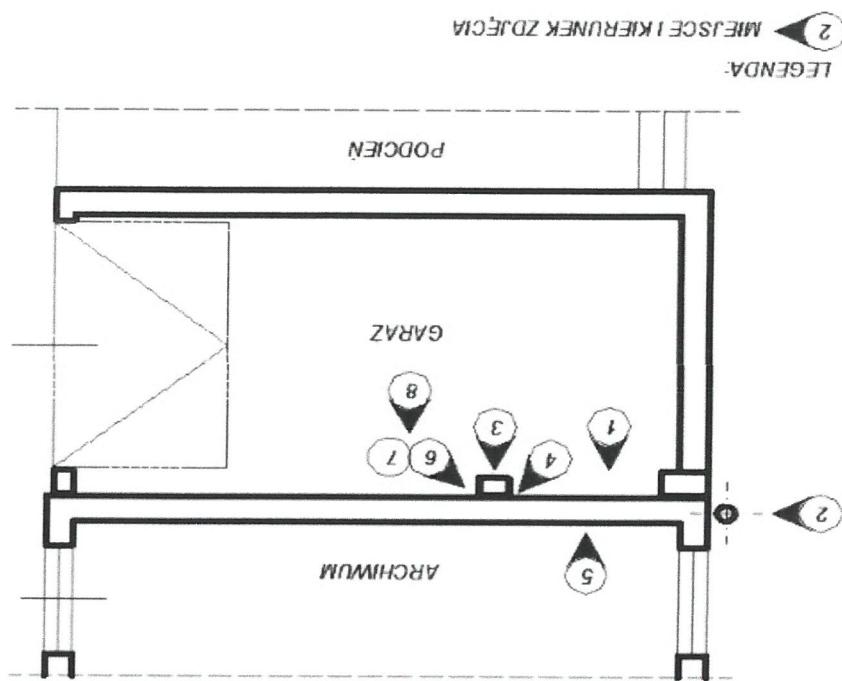

Rys. nr 2 Szkic pomieszczeń obiektu z pracowaniami

konstrukcji jnia o szerokości ca 5-8 cm.

fawie podłużne a catosć zdylatowana. Od shupów garażu wstępuje szczelina

podłużna garażu. Fragment ściany posadowiony niezależnie na

ca 150 cm, a ścianą czesci dobudowanej budynek stanowi obecnie ścianę

rozbudowanej został przegięty w stosunku pozycji garażu

wjazdowej od strony ulicy Herceena. Pozycja posadzki piwnic w czesci

istniejącej przejazd na dziedziniec został adaptowany na garaż z ramą

eksploatacyjną została rozbudowana. W czesci obiektu eksperytyzują pierwotnie

stropami monolitycznymi zelbetowymi. Bryła budynek w trakcie

Konstrukcji jnia wykonany jako szkieletowy o ramach zelbetowych ze

Skala oceń stanu konstrukcji lub elementów konstrukcji:

następujące definicje, terminy, skale i klasyfikacje:

Dokonując oceny stanu technicznego budynku i jego elementów, przyjęto

7.1. Propozowane definicje skali i rodzaju uszkodzeń

7. Ocena stanu technicznego budynku

Instalacje: wod.-kanalizacyjna, elektryczna

Ø 100 mm.

Odwodnienie dachu od stony dziedzicha wewnętrznego – rury spustowe

Pokrycie dachu – płyty termoizolacyjne.

Konstrukcja stropodachu – płyty piankowe na ścianach azurowych

Ogrzewanie – CO.

Brama wjazdowa - aluminiowa.

Stropy – płyty zelbeteowe gr. 20 cm.

na zaprawie cementowej. Grubość ściany dylatacyjnej 38 cm.

Ściana garażu - wykonane w konstrukcji murowej, ceglane

Ruszt fundamentowy – zelbety o wysokości całkowitej 100 cm

wewnętrznego.

w elewacji od stony ulicy Herceana do kandygnacji 4 od stony dziedzicha

tarczami stykowymi stropów. Od kandygnacji 3 wspomnikowo przewieszony

Budynek o kształcie prostokąta w konstrukcji szkieletowej zelbeteowej z

Układ konstrukcyjny:

6.2. Dane konstrukcyjno-materiałowe



Zdj. nr 1

zlecenia a w czesci tylnie garazu poza stropem zatamana pod katem ca 45°

stropem garazu od bramy wjazdowej do stupa stanowiącego przedmiot

Sciama konstrukcyna jest zarysowana pozomą szczeliną biegącą pod

Ogólny stan techniczny sciany, nalezy określić jako mafozadowalajacy.

Sciama konstrukcyna zewnetrzna garazu / w czesci zdylatowanej /:

dostyczacych elementu bedaczeego przedmiotem zlecenia.

elementow budynku majacych wpływ na wystapienie nieprawidlowosci

Ocenej rodzaju i skali uszkodzen elementow budynku dokonano w zakresie

7.2. Ocenej rodzaju i skali uszkodzen elementow budynku

elementow urzadzonych formujacych, sciamek szczeliny i obudowy wykopow.

budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcjiuch elementow rusztowan,

- katastrofa budowlana - niezamierzona gwałtowne zniszczenie obiektu

zarysowania, pęknięcia, mieszcząca ultraświeatecznosci, itp.

- stan awaryjny - konstrukcja wykazująca trwałe uszkodzenia i silne

uztykowaniaści, a takze wykazujące istotne uszkodzenia, ubytki itp.

zarysowania, świadczace o przekroczeniu stanow graniczych nosnoscii

- stan przedawaryjny - elementy, wykazujące nadmierne ugięcia i

objawy ugięć, znaczne zarysowania, uszkodzenia tynku itp.,

- stan niezadowalajacy - elementy, które uległy znacznemu korozji, wykazują

na tynkach, niezczelność pokrycia itp.,

nieznanane ugięcia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykroty

- stan mafozadowalajacy - elementy, które wykazują niewielkie zarysowania,

ugięć i śladów korozji,

- stan zadowalajacy - elementy, które nie wykazują zarysowań, nadmiernych

9

Przytek gresowy ch oraz tykow cokotu stupa. Zdj. nr 3

Posadzki w rejonię stupa polegających na podniiesieniu posadzki i odspojeniu

po stwierdzeniu nieprawidłowości w stanie techniczny m tykow oraz

Decyzja o przygotowanu ekspertryz zostala podjęta przez inwestora

7.3. Ustalenie stanu technicznego elementów

Stan techniczny małozadawalacyjny wymagający naprawy.

Kanalizacji deszczowej budynku. Zdj. nr 2

wydostawanie się wody z układu odprowadzienia wód opadowych do

przylegającej do dylatacji sąsiadniczej części budynku wskazuje na

Odwodnienie dachu. Zawilgocone elewacji w rejonię rury spustowej

Elewacji budynku: Stan techniczny elewacji ocenia się jako zadowalacyjny.

budynku.

Stan techniczny stropu nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa konstrukcji

Strop garażu. Zarysowane nie stwierdzono.

Zagrożenia dla konstrukcji budynku.

Nadproża nie są zarysowane i nie posiadały nadmiernych ugięć, nie stwarzają

Nadproża bram garażowych. Stan techniczny nadprozy jest zadowalacyjny.

Konstrukcji budynku z wyjątkiem stupa stanowiącego przedmiot oceny.

Stupy konstrukcji budynku nie są zarysowane i zabezpieczają bezpieczeństwo

oddziałowania ściany od konstrukcji stropów garażu.

Jednocześnie stwierdza się pionowe szczeleiny na całym wysokości



10

W wyniku przeprowadzonej oględzin obiektu oraz inventarzacji stanu

8. Przykazy w systemie nieprawidłowości.

Posadownie stupa garazu na ruszcie fundamentowym. **Zdj. nr 5**

- zawiłgocenie ściany nad posadzką, które pozycja odpowiadająca pozycji

przylegającej do garazu stwierdzono:

W wyniku oględzin pomieszczeń budynku / części dobudowanej / w rejonie

konstrukcji. W wyniku pomiarów przedstawiono w załączniku nr 1

przy użyciu metki SCHMIDTA w celu określenia stopnia bezpieczeństwa

dokonano pomiaru wytrzymałości betonu stupa metoda nieniszcząca

zachowaniem szczeliny dylatacyjnej. **Zdj. nr 4**

- posadownie ściany podłużnej na nizależnej od wie fundamentowej z

- posadownie ściany betonu na ławach rusztu zelbowego

Ponadto ustalone:

ca 50-60 cm nad posadzką garazu

- korożę betonu i zbrojenia stupa zelbowego odstoniętego na wysokość do

pozycji posadzki garazu

szczególnym natężeniem na wysokość od pozycji posadownie do

- korożę betonu oraz stali zbrojeniowej krotszej boku stupa zelbowego ze

przedmiot zlecenia w wyniku której stwierdzono:

odkrywka w pomieszczeniu garazu obejmującej rejon stupa stanowiącego

W celu wykonań ekspertryzji dokonano oględzin budynku i wykonań



8.2. Zawilgocenia scian i posadzki w garazu

- wadliwe uksztatowane spadku poziomu posadzki w kierunku stupa

- brak odwodnienia garażu w postaci kratki siekowej

awy zelbowej pod ścianą boczna garażu

- j.w. powodująca osłabienie nosnoscji gruntu i lokalne osiadanie

stupa

wody dachowe poprzez szczeliny dylatacyjne w rejon posadowienia

- penetracja w deszczowej z nieszczelnej instalacji odprowadzającej

dylatacji należa:

miejscą korozji stupa oraz szczelin w ścianie w systemie w rejonie

Do rozpoznanych przyjętych masycznych wpływów na powstanie lokalnego

8.1. Nieprawidłowości eksploatacyjne obiektu

kątem ca 45° Zdj. nr 8

wiązowanej do stupa a w części tylnej garażu poza stupem zafalama pod

- j.w. pozostawione zarysowane tylną pod stropem garażu od bramy

scianą a stupami konstrukcyjnymi Zdj. nr 7

- zarysowania tylną na pionowych szczelinach dylatacyjnych pomiedzy

posadzce garażu Zdj. nr 6

fragmentu zelbowego stupa konstrukcyjnego na wysokosci zagłówka w

- wylepowanej wysocie zawałosowanej korozji betonu i zbrojenia dolnego

technicznego poszczególnych elementów budynków stwierdzona się:



- shup zelbetowy garazu

Opracowaniem obiektu nastepująco elementy budynku :

Konstrukcji poprzecznych wykonań nimięszej ekspertryzy.

Które spowodowały konieczność analizy stanu zagrożenia bezpieczeństwa bezpieczestwa

stwierdzono niezadawalająco stan techniczny szeregu elementów budynku,

Na podstawie przeprowadzonej wizji budynku oraz wykonań odkrywki

9. Wnioski i zalecenia

sciany .

Spowodowała ogólnie fawory stanowi przyjęte powstania zarysowania

ostabienia gruntu pod fawory fundamentów. Stwierdzona nieprawidłowość

dylatacji w wyniku długotrwałego dziaania stanowi przyjęte lokalnego

Przedostwiane się wód opadowych pod fawory fundamentowa ściany

8.4. Zarysowanie ściany dylatacyjnej

w odstojeniu donlym odcinku stupa.

Proces korozji przyspieszony został poprzez brak właściwiej izolacji pionowej

8.3. Korozja betonu i zbrojenia dolnego części stupa.

dziaania stanowiące przyjęte występnie korozji stupa.

Stwierdzona nieprawidłowość eksploatacji w wyniku długotrwałego

wzrostu samochody i jeździące na powierzchnię stupa.

Kierunku krotzegó boku stupa / spowodował penetrację agresywnej wody

Bruk odwodnienia garazu i właściwego wyprofilowania posadzki / spadek w



- krótszym boku szupa oraz 2 szt. na dłuższym boku szupa
- piłowne przy zbrojenia stal A-III 34G S o średnicy Φ 20 w ilości 4 szt. na
- wyrobach betonowych
- wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji i prefabrykowanej
- skierometrycznych określono na C 16/20 wg. PN-EN 13791:2019-12 Cenna
- klasę wytrzymałości betonu określona na podstawie badań
- na ustalenie następstwowych parametrów:
- elementów zbrojenia szupa wykonne w ramach eksperyzy pozwalających
- Czynności: pomiaru wytrzymałości betonu oraz kontrola rozmiarów
- garazu spowodowany proces korozji zelbetu.
- z niezależnej instalacji odwodnienia dachu oraz agresywne wody z posadzki
- szerzenie dylatacyjne na pozycje fazy fundamentalnej czesci dobudowanej
- ponizej posadzki garazu czesci szupa. Podsiąkanie wody zasidzające się w
- uszkodzeniu stanowi brak izolacji przeciw wilgoćowej pionowej zabezpieczenia
- skutek postępującej korozji betonu i zbrojenia. Bezpośrednia przyczyna w/w
- Odkrywka dolnej części czesci szupa odsunięta poważne uszkodzenia elementu na
- szup zelbowy garazu
- instalacje odwodnienia dachu
- typki w pomieszczeniu archiwum / zaciek /
- sciane booczna, dylatacyjna

14

Należy odstonić i zabezpieczyć dylatację obróbkami błacharskimi lub

szerelini dylatacjinych poprzez pokrycie nieelastyczną powłoką tyukarską.

dylatacji. W obiekcie wykonano w nieprawidłowy sposób zabezpieczanie

segmentów budynek. Miejscie uszkodzeń pokrywają się z przebiegiem

Zarysowane następstwo skutek niepownomiernego przemieszczenia się

Sciarna boczna, dylatacji na

będzie dotyczyć sowa praca elementu.

Przekrojona i po wykonianiu stosownych prac naprawczych zachowana


zelbetowych wg PN-56/B - 03260 tabela 11-48 s=1,6 nie zostanie

wytrzymałościowych granica wsparczynika pewności konstrukcji

Pięciodziiesiątym ubiegłego wieku zastosowana do obliczeń

Wobec powiększenia przyjmuję się że dla obiektów wykonyanych w latech

Rys. 3. Slip zelbowy

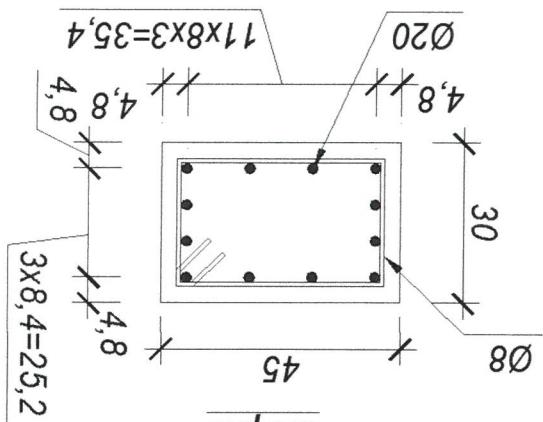

Przekrój poprzeczny

- strzałka stali A-0 St0S o średnicy 8 co w rozstawię co 15 cm

15

posadzki oraz brak jest odrównadzenie wod jakie mogą pojawić się w wyniku

W pomieszczeniu garazu brak jest prawidłowo wykonalnych spadków

Posadzki garazu i odwodnienie

odtworzyc.

usunąć a ścianę osuszyć. Po uregulowaniu w ilgotności ściany tylni należy

stopień zawiłgocenia jest wiekszy w strefie przypodłogowej. Tylni należy

zawiłgocenię pokrywa się z poziomem terenu otaczającego pomieszczenie.

Tylni w pomieszczeniu archiwum wykażże zawiłgocenię. Poziom

Tylni w pomieszczeniu archiwum

nowego szczeleńca odrównadzenia wod opadowych.

zwiekszonej wilgoći. Zaleca się odkopanie przykanki oraz wykonańie

za tym idzie mogą powodować osiadanie budynku w częściystej wstępującej

wytrzymałościowe gruntu, które raz z zawiłgoceniem są coraz gorsze, a co

tyl. Zmiana stopnia wilgotności gruntu ma bezpośredni wpływ na parametry

gruntu ma charakter drobniziaristy. W gruncie spłaszczy (gliny, ily, piły

zmiany wilgotności gruntu. Zjawisko jest tym bardziej niebezpieczne im

odrównadzenie wod opadowych z rury spustowej nie jest szczeleńca powoduje

charakter uszkodzeń oraz zawiłgocenię murów wskazuje na fakt, że

Instalacja odwodnienia dąch

należy wykonać również naprawę tylną.

zakładeń projektanta obiektu, niezależna praca segmentowa. Na ścianie

rozwiązańami systemowymi pozwalającymi, na zgodną z pierwotnym

16
• CERINOL ZH - warstwa szczepna

• CERINOL MK - powłoka ochronna stali zbrojeniowej

wchodzi:

firmy DETTERMAN dla obszaru PC C I w sklad, ktorego

- wykonańie profilacji przy użyciu systemu renowacji betonu np.

DETERMAN I KOELNER,

elementów do klasycznej przewidzianej przez system

- dokładne oczyszczenie powierzchni zbrojenia i betonu uszkodzonej

dylatacyjną w celu zabezpieczenia właściwej szerokości dylatacji,

ca 7 cm i grubości ca 10 cm przestrzenni pomiędzy stupem a ścianą

- wyeliminowanie paskiem wstępnej mieralnej twardej o szerokości dylatacji

Kolejność wykonyania robót dla uszkodzenia przewiduje wykonyanie:

elementu stupu obejmujące wykonywanie robót przy użyciu zapraw PC.

Zakres prac naprawczych polegających na dokonaniu profilacji betonu

10.1. Slip zelbowy garazu

10. Zakres robót remontowych – zabezpieczających

wiadodwoje do garazu.

uwaga na nieprawidłowy kierunek ułożenia kostki brukowej w części

spadków posadzki od ścian do średka pomieszczenia. Dodatkowo zwarcia się

umieszczenie wpusztu podlogowego w środku garazu oraz wykonyanie

warsztwy posadzki garazy z prawidłowo wykonywanymi spadkami. Zaleca się

uzytowaną garazu. Należy wykonać odwodnienie garazu oraz nowe



osuszaczy. Zaleca się aby prace naprawcze warstwy tynkuowej prowadzić gdy

odstonięta ściana do wysuszenia, czego to naturalnego czego też za pomocą

Zawilgocone tynki należy usunąć. Po usunięciu tynkuowej należy pozostawić

10.4. Tynki w pomieszczeniu archiwum

płaskowanej oraz obsypanej 20 cm warstwą ubitej zasypki piaskowej.

Wymieniony element należy ułożyć na 20 cm warstwie ubitej podszypki

Zaleca się zastosowanie rur PVC-U z wydłużonym kielichem oraz uszczelką.

uszczelnic odradowanej wodoprzepustek wymianie niezbędnego przykanałka.

Należy wykonać odpłot kontrolny przykanałka rury spustowej. Należy

10.3. Instalacja odwodnienia dachu

inne rozwiązań systemowe zakładane przez inwestora

Zaleca się wykonać profile z blachy stalowej o cynkowanej powłokowej lub

wykonać miedziane naprawę tynkuowej z profilu dylatacyjnego.

wykuc i uzupełnione przedmurek przy użyciu zaprawy cementowej.

oraz pełnięcia ściany. W przypadku pełnięcia cegiel uszkodzone fragmenty

Należy odkuc uszkodzoną warstwę tynku oraz odstonić szczelinę dylatacyjną

10.2. Sciana boczna, dylatacyjna

renowacyjnych betonów konstrukcyjnych.

dostarczanie w realizacji robot

W/w prace naprawcze wimna przeprowadzic osoba posiadająca

- CERINOL ES 8 - gruboziarnista zaprawa o ziarnieniu do 8 mm



części bez zgodы autorów i bez uzgodnienia formy i treści takiej

- Opracowanie napisów nie może być opublikowane w czasopiśmie lub w

dodatakowej wersji do autorów ekspertryzy.

nieuwzględniione w ekspertryzie, wówczas należy zwrócić się o

jeżeli w czasie prac naprawczych pojawia się nowe okoliczności

11. Zastrezenia i klawizy

spoinowania.

technicznych. Przykłady zaspomówac mrozoodporność elastyczna zaprawą do

wykochanych mrozoodporowych przykami gresowych do zastosowań

uloty warstwy izolacyjnej przeciwwilgotociwnej z folią PVC. Posadzki

spakami o stopniu nachylenia nie mniejszym niż 0,5%. Pod posadzką należy

kanałizacji sanitarnej. Należy wykonać nową warstwę posadzkiową wraz ze

zabudową w postaci podłogowej. W pustym podpięcie do najbliższego instalacji

Należy skuc istniejącą posadzkę. W srodkowej części pomieszczenia należy

10.5. Posadzki garażu i odwodnienie

ponownie otynkować oraz pomalować

sukcesywnie usuwać. Po zakocheniu procesu schinięcia ściany mozaika

powierzchni muru mogą pojawić się wylewy. Należy mineralny należy

schinięcia muru, ze względem na kierunek migracji wody w murze, na

mur osiągnięte wilgotność nie wieksza niż 3%. Zwarcia się w okresie



inż. Grzegorz Bojanowski

Konsultant ds. projektów budownictwa i architektury
Inżynier ds. projektów budownictwa i architektury
Dekreta nr 2501-CRB-B-001 - Specjalista
43-100 Tychy ul. Pisarze 4/5B

RECOZONWCA BUDOWLANA
mgr inż. Wojciech Dobrowolski

mgr inż. Wojciech Dobrowolski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO DIEROWANIA
ROBOCZYM BUDOWLANYM BEZ OGÓLNOŚCI
nr ewidencyjny SŁK/4036/OWOK/11

SŁK/1478/PWOK/06 nr 5/0118 SŁK/BG/4583/07

w specjalistycznych konstrukcyjno-budowlanych;
projektowania

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO DIEROWANIA
ROBOCZYM BUDOWLANYM BEZ OGÓLNOŚCI

nr ewidencyjny SŁK/4036/OWOK/11

w specjalistycznych konstrukcyjno-budowlanych;

projektowania

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO DIEROWANIA
ROBOCZYM BUDOWLANYM BEZ OGÓLNOŚCI

nr ewidencyjny SŁK/4036/OWOK/11

mgr inż. Michał Walkuski

Na tym ekspertryze zakończone i podpisano:

mogli stwierdzić w czasie wizji lokalnej.

- Autorzy ekspertryzy nie mogą odpowiadac za wady ukryte, ktorych nie

okresione w opracowaniu.

publikacji. Nie moza opracowania wykorzystać do innych celów niż



ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SKLEROMETRYCZNYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SKLEROMETRYCZNYCH		Miejscowość:	Katowice	Data:	23.08.2022
Element:	Budynek ZTM	Sklerometr Schmidta typu N firmy Proceq N-34 nr 164215		Godzina:	18:30
Miejsce badania:	Ściany boczne słupa	Prawostawność:	" "	Dobry	

Obliczona wg.: PN-EN 206-1:2003 "Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; PN-EN 12504-2:2002/Ap1-2004 " Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbić Instrukcja ITB 210/77 "Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącego badania betonu w konstrukcjach".

Powierzchnia przygotowywana - szlifowana

Dane statystyczne badań

Współczynnik zmienności: 5 Średnia liczna odbić: L' = 40,82 Odchylenie standardowe liczb

W-2

Stan wilgotności: Powietrzno-suchy **Współczynnik ze względu na wilgotność:** 1
Wskaźniki jakości betonu: Współczynnik ze względu na wiek betonu: 0,63

卷之三

Odchylenie standardowe wytrzymalosci betonu:

Współczynnik zmienności wytrzymałościowej:
 $V_{fc} = 2,02 \%$

Skorygowana średnia wytrzymałość betonu: $f_{C_{mk}} = 22,54$ MPa **Skorygowana wytrzymałość m:**

Ocena jednorodności betonu: **bardzo dobra** Wykaz zmiany gęstości betonu:

Klasa betonu: **C16/20** Wytrzymałość charakterystyczna: $f_{ck} = 16,6 \text{ MPa}$
Badania zatwierdziły: mgr inż. MICHAŁ WĄKUSKI

THE JOURNAL OF CLIMATE

SERWIS ZDJĘCIOWY

Stan techniczny tynku oraz posadzki i odspojenia podlegających na podniemie stupa. Przykładowy elementów, które cokotu stupa wskazuje na fakt gresowych oraz tynkowych przyczyn stanowi wilego.




Zdj. nr 3

Zawilgocenie elewacji w sąsiadniach części budynku do wydziału ochrony zdrowia w regionie rury spustowej przylegającej do dylatacji kamaliżacji deszczowej budynku i przekranią w regionie z układu odprowadzeniowego z tynku na wydostawanie się wody z układu deszczowego.



Zdj. nr 2


Szczeлина biegunača pod stropelem garazu od bramy wjazdowej do stupa stanowiącego przedmiot zlecenia a w części tylnej garażu poza stropem zatamana pod kątem ca 45°.

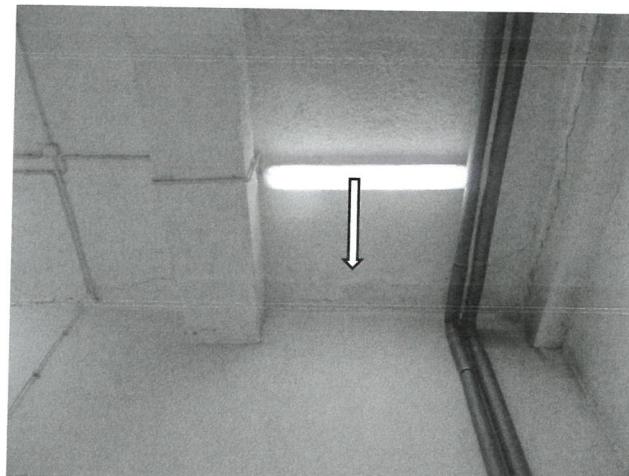

Zdj. nr 1


Zawilgocenie ściany nad posadzką, której pozycja odpowiadła pozycjioma posadzkią, skupia się garażu na ruszcie fundamentowym

Zdj. nr 5

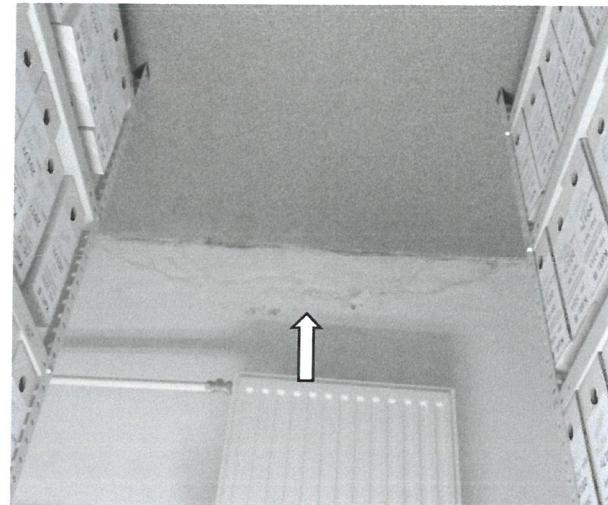

Sciana podłuzna posadownia na niezależnej lawie fundamentowej z zachowaniami szczeliną dylatacyjną

Zdj. nr 4

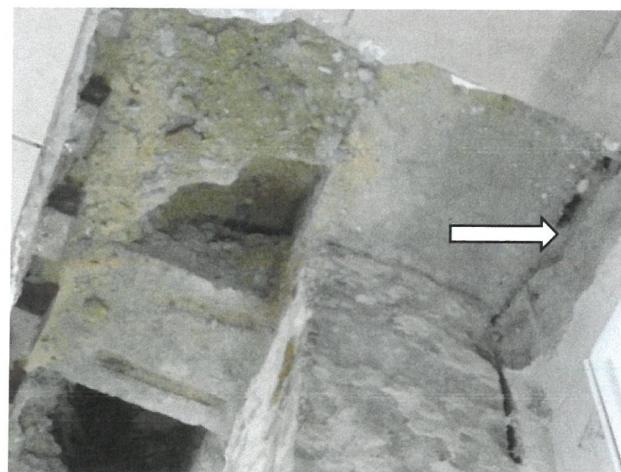


Zarysowania tynku pod
stropem garażu od ramy
wiazdowej do stropu

Zdj. nr 8



Zarysowania tynku na
piwnicych szczelinach
dylatacyjnych pomiedzy
ścianą a stropami
konstrukcyjnymi

Zdj. nr 7

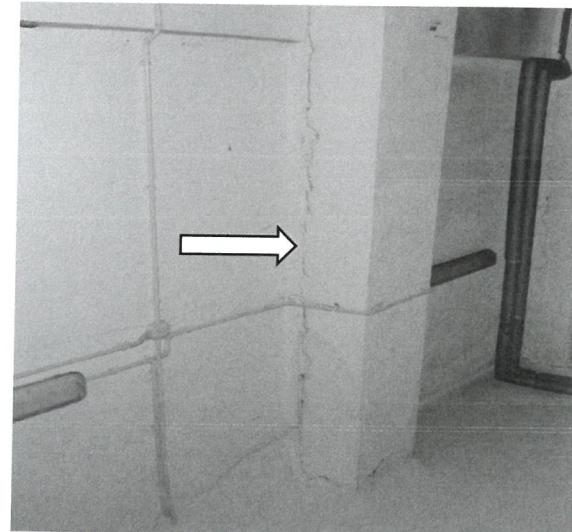

Korozja betonu i zbrojenia
fragmennu zelbetowego stropu
konstrukcyjnego na wysokości
zagłębieńia w posadzce garażu

Zdj. nr 6

